


INSTALLATION OF MECHANICAL LUGS WITH SHEAR BOLTS
INSTALLATION DES COSES MECANIQUES AVEC VIS AUTOCASSANTES
MONTAGE VON MECHANISCHEN KABELSCHUHEN MIT ABREIBSCHRAUBEN
INSTALACIÓN DE TERMINALES MECÁNICOS CON TORNILLO FUSIBLE
INSTALLAZIONE DEI CAPICORDA MECCANICI CON VITE FUSIBILE

ML...C MLA...C


- Strip the cables insulation for 69 mm length being carefull not to damage the conductor strands.
In case of aluminium cables, wire brush the surface of the conductor to remove the Oxide layer (FIG. 1).
 - Choose the centering adapter suitable for cable section to be used (ref. to table 1), not required for section 240 mm².
 - Screwing the centering adapter in the lug (FIG. 2) and unscrew the 2 shear bolts.
 - Fully insert the conductor into the lug (FIG. 3) and manually tighten the 2 bolts to secure the conductor.
 - Using a 22 mm A/F hex socket wrench **tighten the bolts alternately (one turn at a time) starting with the nearest to the entry of the lug (1) and than (2)** (FIG. 4).
 - Continue with alternate tightening **until the head of each bolt shears off** (FIG. 5).
-
- Dénuder les câbles à la longueur de 69 mm en faisant attention à ne pas inciser les brins.
Pour câbles de aluminium, nettoyer la surface du conducteur avec une brosse métallique et éliminer la couche d'oxyde (FIG. 1).
 - Choisir les adaptateurs de centrage appropriés pour les câble utilisé (réf. tableau 1); pas exigé par la section 240 mm².
 - Serrer l'adaptateur de centrage dans la cosse (FIG. 2) et desserrer les 2 vis fusibles.
 - Introduire à fond le conducteur dans la cosse (FIG. 3) et serrer manuellement les 2 vis de manière de bloquer le conducteur.
 - Avec une clé à cliquets hexagonale de 22 mm serrer les vis alternativement (un tour à la fois) commençant par celle plus proche à l'entrée dans la cosse (1) et (2) (FIG. 4).
 - Continuer le serrage en alternance jusqu'à la rupture de la tête des deux vis autocassantes (FIG. 5).
-
- Isolieren Sie das Kabel auf die Länge 69 mm ab und achten darauf, die Adern nicht zu beschädigen.
Für Aluminium-Kabel, mit einer Drahtbürste den Leiter reinigen, um die Oxidschicht zu entfernen (BILD 1).
 - Wählen Sie den geeignete Zentrierung Adapter für daß geeignete Kabel (siehe Tabelle 1); nicht notwendig für 240 mm².
 - Den Zentrierung Adapter in den Kabelschuh Schrauben (BILD 2) und 2 Abreißschrauben lockern.
 - Den Leiter tief in den Kabelschuh einführen (BILD 3) und die 2 Schrauben von Hand anziehen, so dass der Leiter im Inneren des Kabelschuhes fixiert ist.
 - Mit einem 22mm Sechskantschlüssel beide Schrauben abwechselnd, je um eine Umdrehung anziehen, ausgehend von derjenigen, die sich am nächsten dem Eingang des Kabelschuhes befindet (1) (BILD 4).
 - Bis zum Bruch der Schraubenköpfe die beiden Schrauben abwechselnd anziehen (BILD 5).
-
- Pelar los conductores en una longitud de 69 mm teniendo cuidado de no dañar los hilos.
Por cables de aluminio, cepillar el conductor con un cepillo metálico para eliminar la capa de óxido (FIG. 1).
 - Elija el adaptador de centrado adecuado para la sección de cable que ser utilizado (según Tabla 1), no se requiere para 240 mm².
 - Atornillar el adaptador de centrado en el terminal (FIG. 2) y aflojar los 2 tornillos fusibles.
 - Introducir los conductores hasta el tope en el terminal (FIG. 3) y fijar los 2 tornillos a mano hasta sujetar el conductor.
 - Con llave de vaso exagonal de 22 mm atornillar alternativamente (una vuelta cada vez) los tornillos iniciando el apriete por el tornillo en el extremo del terminal (1) y (2) (FIG. 4).
 - Continuar apretando alternativamente hasta conseguir la rotura de la cabeza fusible de los tornillos (FIG. 5).
-
- Sguainare il cavo per una lunghezza di 69 mm facendo attenzione a non inciderne i trefoli.
Per conduttori di alluminio, ravvivarne la superficie con una spazzola metallica per eliminare il velo di ossido (FIG. 1).
 - Scegliere l'adattatore di centraggio adatto al cavo utilizzato (Rif. alla tabella 1); non necessario per sezione 240 mm².
 - Avvitare l'adattatore di centraggio nel capocorda (FIG. 2) e allentare le 2 viti fusibili.
 - Inserire a fondo il conduttore nel capocorda (FIG. 3) e stringere manualmente le 2 viti in modo da bloccarlo.
 - Con chiave a bussola esagonale da 22 mm serrare le viti alternatamente (un giro alla volta) iniziando da quella più vicina all'imbozzo (1) e poi (2) (FIG. 4).
 - Continuare nel serraggio alternato sino alla rottura della testa delle viti fusibili (FIG. 5). Danihillanim quid moditat et

FIG. 1
BILD 1

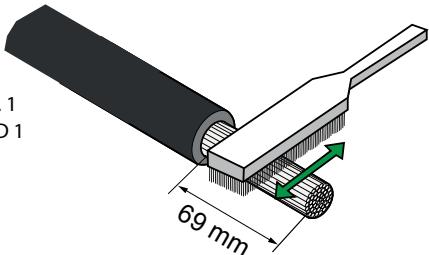

mm^2	ML	(d)
50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240	MLA50-240-12C	M12
95 - 120 - 150 - 185 - 240	ML95-240-12C ML95-240-16C	M12 M16
150 - 185 - 240	ML150-240-12C ML150-240-16C	M12 M16

FIG. 2
BILD 2

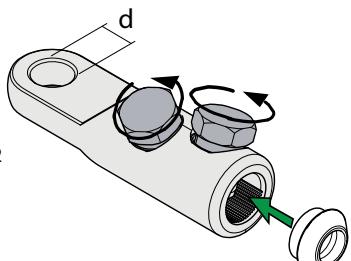

TAB. 1

	50 - 70 - 95	
	120 - 150	mm^2
	185	

red - rouge - rot
rojo - rosso

blue - bleu - blau
azul - blu

yellow - jaune - gelb
amarillo - giallo

FIG. 3
BILD 3



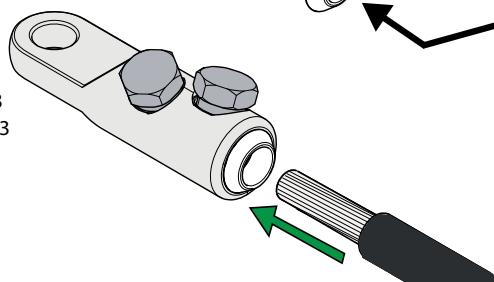


FIG. 4
BILD 4

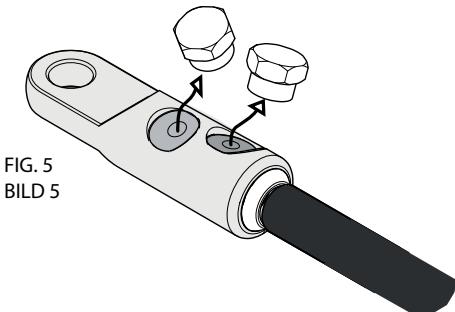

Cembre

www.cembre.com

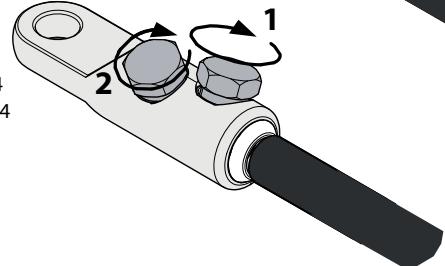

Cembre S.p.A.
Via Serenissima, 9
25135 Brescia (Italia)
Telefono: 030 36921
Telefax: 030 3365766
E-mail: sales@cembre.com
www.cembre.it

Cembre Ltd.
Dunton Park
Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield
West Midlands B76 9EB (Great Britain)
Tel.: 01675 470440 - Fax: 01675 470220
E-mail: sales@cembre.co.uk
www.cembre.co.uk

Cembre S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Morangis (France)
Tél.: 01 60 49 11 90 - Fax: 01 60 49 29 10
CS 92014 - 91423 Morangis Cédex
E-mail: info@cembre.fr
www.cembre.fr

Cembre España S.L.
Calle Verano, 6 y 8 - P.I. Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (España)
Teléfono: 91 4852580
Telefax: 91 4852581
E-mail: comercial@cembre.es
www.cembre.es

Cembre GmbH
Heidemannstraße 166
80939 München (Deutschland)
Telefon: 089 3580676
Telefax: 089 35806777
E-mail: sales@cembre.de
www.cembre.de

Cembre Inc.
Raritan Center Business Park
181 Fieldcrest Avenue
Edison, New Jersey 08837 (USA)
Tel.: 732 225-7415 - Fax: 732 225-7414
E-mail: Sales.US@cembreinc.com
www.cembreinc.com